



POZNÁMKY


- STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ JE TVOŘENO ZAKLADKOU, PODEZDÍVKOU, KOVOVÝM SLOUPKÝ A DRÁTĚNOU VYPUNÍ DO RÁMU Z DRÁTU S POUŽITÍM OPRAVOU NÁTEREM NA KOV, V ČÁSTI VSTUPU BRANKY A VJEZDU DO AREÁLU JSOU VZDEBNÝ SLOUPKY Z BETONOVÝCH CHETI NA CEMENTOVOU MALTU
- UVAŽOVANO JE S PĚVNÝ ZAKLADKOU DO HLUBIŠKY ALESPON 900mm POD UPRAVENÝM TERÉNEM
- NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VSTAVBY NOVEHO OPLOČENÍ PROVEŠT SONDY ZAKLADU A PŘIPADNĚ ZAKLADOVOU KONSTRUKCI ZESILIT
- PODEZDÍVKA OPLOČENÍ JE BETONOVÁ, VYKÁZÁNE DROBNÉ POUROHOVÉ PORUŠENÍ, ALE V KOMPLEXU JE PĚVNÁ A STABILNÍ
- PODEZDÍVKA OPLOČENÍ JE ZAKRYTA BETONOVOU HLAVOU V ZACHOVÁNÍ STAVU
- PLOTOVÉ DÍLCE JSOU V PRAVIDELNÝCH INTERIÁLECH UPRÁZDŇOVANÝ NÁTEREM, ALE VYKÁZULI NEROVNOSTI A PRŮHIBY VÝPLETŮ, KTERÉ JSOU JIŽ NEVYRÁTNÉ
- PŮLEŘ U BRANKY A VJEZDOVÉ BRANY JSOU ZDĚNÉ V DOBRÉM STAVU
- PŮLEŘ U VJEZDOVÉ BRANY V PŘEDCHOZÍCH LETECH VYKÁZOVUJÍ POHIBY A SEDÁNÍ CELÝCH VRAT A PROTO DOŠLO K OPRAVĚ A ZESÍLENÍ TĚCHTO PŮLEŘŮ SMĚREM DO AREÁLU PŘÍZDĚNÍM
- SPOUŠŤOVÝ STAV BN, VYHOVNOCEN JAKO NEHODNÝ Z DŮVODU PŘEDŠÍM DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍHO A ZABŮRĚK Z DŮVODU PROVOZOVNÍHO
- V RÁMCI DĚŠÍCH OPRAV DOJEZ NEPŘÍPĚ K ODOBROVÁNÍ CELE VROVNÍ STAVBY (PROJEZDÍVKA A DRÁTĚNÝ VÝPLET SE SLOUPKY)
- NÁSLEDNĚ JE MOŽNÉ PROVADEJ VSTAVBU NOVEHO OPLOČENÍ
- BEHEM REALIZACE STAVBY JE ZAPOTŘEBÍ VŠEOBECNÝ VÝROBKÝ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT A OVĚŘIT JEJICH SKUTEČNÝ ROZMĚR
- ZA BEZPEČNOSTI A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY

— STÁVAJÍCÍ VJEZD NA POZEZEK

△ — VSTUP NA POZEZEK

STÁVAJÍCÍ SÍŤ A PŘÍPOJKY

- KABEL NN
- VODOVOD
- KANALIZACE SPRAŠKOVÁ
- KABEL O2
- PLYNOVOD

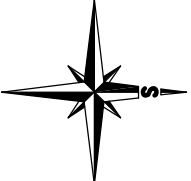

Výpracoval Ing. Lukáš Kvídera	Zodp. projektant Ing. Vyhlička	Tech. kontrola Ing. Lukáš Kvídera
Nevrhl Ing. Lukáš Kvídera		
Investor Město Třeboň, Palackého nám.46, 379 01 Třeboň		
Místo Rekonstrukce přední části oplocení areálu 3. Mateřské školy Třeboň, Jeronýmova 183 v k.ú. Třeboň	datum říjen 2011	č. zakázky 36/2011
		č. kopie
Období výkresu Zákres do KN - stávající stav	úroveň 1:200	č. výkresu C3

